

Expediente: 19/2024
AP-1105-2024
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 14 de noviembre de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar maduro de *Ulmus pumila* con ID 315, situado en la Calle Arzobispo Salcedo, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Nervión (AP-1105-2024), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA.** Tras actuación de bomberos debido al vuelco del árbol sobre la franja de aparcamiento, la noche del pasado 30 de octubre, tras dos jornadas de lluvia intensa y continuada, con rachas de viento que superaron los 40km/h. Al producirse la exposición de la parte hipogea, se aprecia la descomposición avanzada de los tejidos internos del fuste en la zona basal, y de la madera enterrada, con carencia de raíces estructurales y pudrición a nivel del anclaje, potencialmente derivada de daños mecánicos antiguos producidos durante obras previas de repavimentación y canalización de servicios subterráneos en el entorno directo del ejemplar. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, antiguamente desmochado, con vitalidad media y reiterados en copa, superficialmente anclados sobre las antiguas zonas de corte del desmoche, vigorosos a pesar de la descomposición de la madera interna a nivel del tronco y cruz principal, y de las carencias radiculares. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 30 de octubre, tras dos jornadas de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa y velocidades de viento superiores a 40km/h. La precipitación registrada ha favorecido el debilitamiento del agarre y cohesión del suelo sobre un anclaje radicular insuficiente en cuanto a dimensiones, y muy debilitado por pudrición de las raíces de relevancia estructural, como consecuencia de obras reiteradas en el acerado y canalizaciones subterráneas de servicios a menos de 2m del tronco, afecciones que resultan frecuentes en árboles maduros en nuestro entorno urbano.”.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 3++RZ1Aqi2wHT/YKox2rRA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Pablo Rodriguez Zulategui | Firmado | 14/11/2024 09:44:10 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3++RZ1Aqi2wHT/YKox2rRA== | | |



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP1105/24)
PARTE 1ª

ID: 315
Código Apeo: AP 1105/24
UBICACIÓN: Calle Arzobispo Salcedo
Árbol: *Ulmus pumila*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, a la retirada de restos de un ejemplar maduro de *Ulmus pumila*, situado en calle Arzobispo Salcedo, tras actuación de bomberos debido al vuelco del árbol sobre la franja de aparcamiento, la noche del pasado 30 de octubre, tras dos jornadas de lluvia intensa y continuada, con rachas de viento que superaron los 40km/h. Al producirse la exposición de la parte hipogea, se aprecia la descomposición avanzada de los tejidos internos del fuste en la zona basal, y de la madera enterrada, con carencia de raíces estructurales y pudrición a nivel del anclaje, potencialmente derivada de daños mecánicos antiguos producidos durante obras previas de repavimentación y canalización de servicios subterráneos en el entorno directo del ejemplar.


Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 12 de noviembre del 2024

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | ddHJXVAxcdK3KInlrNipKA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Pedro Torrent Chocarro | Firmado | 12/11/2024 12:58:54 | |
| Observaciones | | Página | 1/4 | |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ddHJXVAxcdK3KInlrNipKA== | | | |

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP1105/24)
PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. FECHA: 12/11/24
2. SITUACIÓN: Calle Arzobispo Salcedo DISTRICTO: Nervión
3. ESPECIE: *Ulmus pumila* Nº ID: 315
4. P.C. (cm): 150 ALTURA (m): 10 ALCORQUE (m): Cuadrado individual
5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas, plaza de uso recreativo y zona de juegos infantiles. Franja de aparcamiento en batería y calzada de un carril de circulación.
6. LESIONES GRAVES: Vuelco del árbol sobre banda de aparcamiento, apreciándose tras el colapso, la descomposición del duramen, habitual en esta especie en etapas avanzadas de desarrollo, y la grave carencia del sistema radicular, con insuficiente volumen lateral y en profundidad, observándose la mínima presencia de raíces leñosas y la pudrición de la madera enterrada. Daños mecánicos en tronco, como consecuencia de roces e impactos de vehículos durante la maniobra de estacionamiento, y en la cruz principal, a causa de antiguas intervenciones de poda que han condicionado la estructura aérea.
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, antiguamente desmochado, con vitalidad media y reiterados en copa, superficialmente anclados sobre las antiguas zonas de corte del desmoche, vigorosos a pesar de la descomposición de la madera interna a nivel del tronco y cruz principal, y de las carencias radiculares.
8. OBSERVACIONES: El fallo se produce el pasado 30 de octubre, tras dos jornadas de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa y velocidades de viento superiores a 40km/h. La precipitación registrada ha favorecido el debilitamiento del agarre y cohesión del suelo sobre un anclaje radicular insuficiente en cuanto a dimensiones, y muy debilitado por pudrición de las raíces de relevancia estructural, como consecuencia de obras reiteradas en el acerado y canalizaciones subterráneas de servicios a menos de 2m del tronco, afecciones que resultan frecuentes en árboles maduros en nuestro entorno urbano.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ddHJXVXcdK3KInlrNipKA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Pedro Torrent Chocarro | Firmado | 12/11/2024 12:58:54 |
| Observaciones | | Página | 2/4 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ddHJXVXcdK3KInlrNipKA== | | |



9. FOTOGRAFÍAS:




Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ddHJXVAxcdK3KInlrNipKA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Pedro Torrent Chocarro | Firmado | 12/11/2024 12:58:54 |
| Observaciones | | Página | 3/4 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ddHJXVAxcdK3KInlrNipKA== | | |



10. PLANO SITUACIÓN:

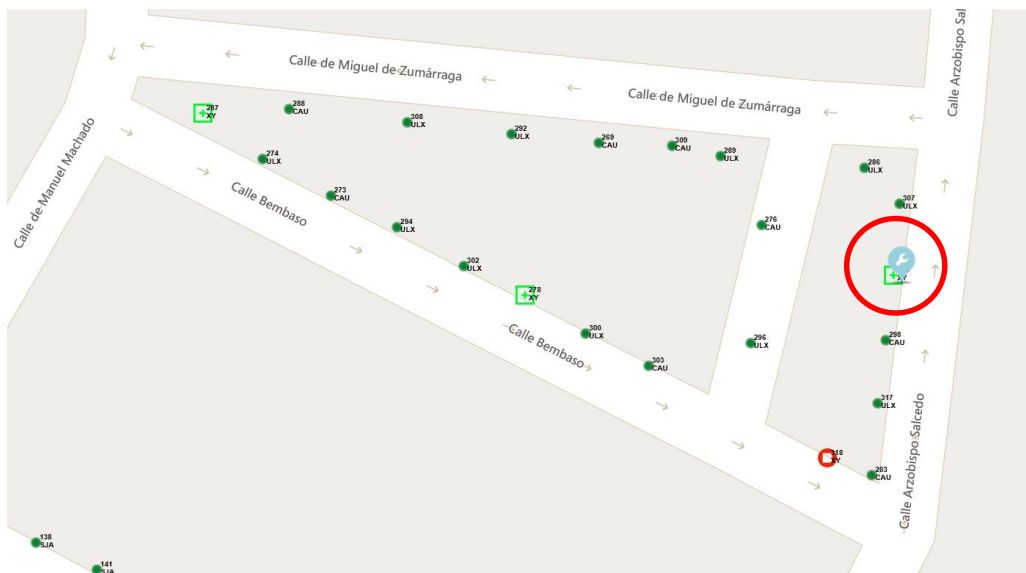

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | ddHJXVAXcdK3KInlrNipKA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Pedro Torrent Chocarro | Firmado | 12/11/2024 12:58:54 | |
| Observaciones | | Página | 4/4 | |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ddHJXVAXcdK3KInlrNipKA== | | | |